



Montageanleitung

PV-Montagesystem *SIXTY*[°]

für Schrägdächer
mit Holzsparren und Pfannendach

INHALTSVERZEICHNIS

Von der sicheren Verwendung und Aufbau bis zur Entsorgung




ZU DIESER ANLEITUNG

» Seite 04




SICHERHEITSHINWEISE

» Seite 05

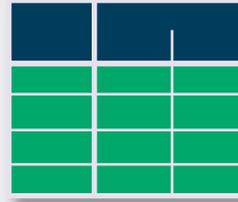


PRODUKTBE-SCHREIBUNG

» Seite 06

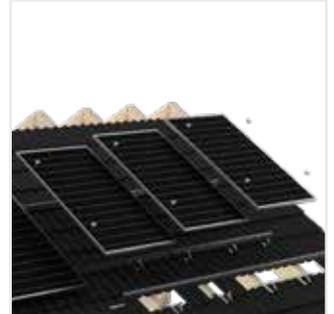

KOMPONENTE-NÜBERSICHT

» Seite 08

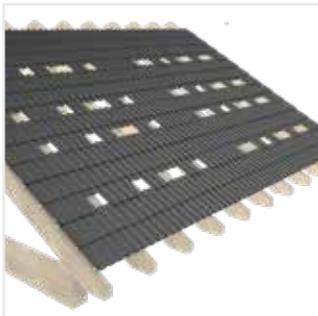

DACHHAKEN PLATZIEREN

» Seite 10



DACHHAKEN BE-FESTIGEN

» Seite 11



DACHZIEGEL BE-ARBEITEN

» Seite 12



TRAGSCHIENEN MONTIEREN

» Seite 12




SCHIENEN VER-BINDEN

» Seite 13



MODULREIHE STARTEN

» Seite 14

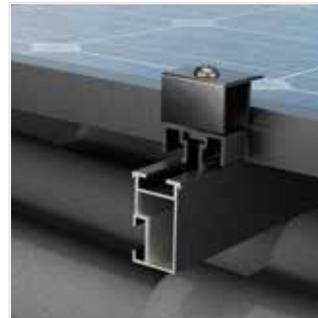

ENDKLEMMEN MONTIEREN

» Seite 15



MITTELKLEMMEN MONTIEREN

» Seite 15


INHALTSVERZEICHNIS

Von der sicheren Verwendung und Aufbau bis zur Entsorgung



WEITERE MODU- LE MONTIEREN

» Seite 16

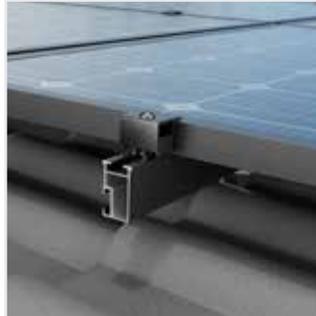


MODULREIHE BE- ENDEN

» Seite 16



ENDKAPPEN MONTIEREN

» Seite 17

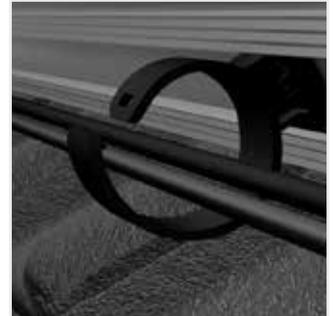


KABELFÜHRUNG EINSETZEN

» Seite 17



BLITZSCHUTZ- KLEMMEN

» Seite 18

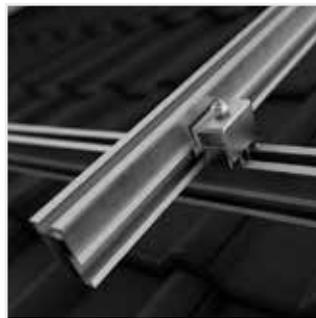

SCHIENEN IM KREUZVERBUND

» Seite 19



WARTUNG

» Seite 22



DEMONTAGE

» Seite 23



ENTSORGUNG

» Seite 23

ZU DIESER ANLEITUNG

Spezifische und allgemeine Erläuterungen

ZIEL DER ANLEITUNG

Diese Anleitung dient dazu, ausgebildete Fachkräfte oder angeleitetes Personal mit der Montage des PV-Montagesystem SIXTY^o für Schrägdächer mit Holzsparren und Pfannendach vertraut zu machen, damit eine sichere Montage der Unterkonstruktion gewährleistet werden kann.

Zur Planung der Unterkonstruktion ist diese Anleitung nicht geeignet. Wir stellen ihnen gerne eine Software zur Verfügung, die sie bei der Planung unterstützt. Bitte kontaktieren Sie dazu unsern Innendienst unter der Telefonnummer +49 (0) 5257 9773 18 oder per E-mail an info@pollmeier-pv.com.

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

Ergänzend zu dieser Anleitung ist bei der Montage der Anlage auf die Einhaltung der folgenden Normen, Vorschriften und Bestimmungen zu achten:

- DIN EN 1995-1-1 & DIN EN 1995-1-1/NA: Holzbauwerke - Mechanische Verbindungen
- DIN EN 1991-1 & DIN EN 1991-1/NA: Einwirken auf Tragwerke
- DIN 18299: Allgemeine Regelung für Bauarbeiten jeder Art
- DIN 18451: Gerüstbau
- BGV A1: Unfallverhütungsvorschriften
- BGV A2: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
- BGV C22: Bauarbeiten
- BGV D35: Leitern und Tritte

ZEICHENERKLÄRUNG

Warnhinweise

Um auf verschiedene Gefahren, die während der Montage der Unterkonstruktion auftreten können, aufmerksam zu machen, werden in dieser Anleitung folgende Hinweise verwendet:



GEFAHR

Nichtbeachtung führt zu Tod oder schweren Verletzungen.



WARNUNG

Nichtbeachtung kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.



VORSICHT

Nichtbeachtung kann zu Verletzungen führen.



ACHTUNG

Nichtbeachtung kann das Produkt schädigen und die Funktion beeinträchtigen.

Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise machen auf keine Gefahrenpotenziale aufmerksam, sondern liefern ergänzende Informationen zum Produkt oder der Anleitung.



HINWEIS

Infos zum besseren Verständnis.

SICHERHEITSHINWEISE

Was Sie vor und während der Montage beachten müssen



LEBENSGEFAHR durch Beschädigung/Einsturz des Tragwerks

Stellen Sie sicher das die Dachkonstruktion die zusätzliche Belastung der PV-Anlage inklusive der Belastungen, die während der Montagearbeiten auftreten (Werkzeug, Geräte, Material, Personen) aushält!



LEBENSGEFAHR durch Sturz

- Bei Arbeiten auf/an dem Dach, Brüstungen oder Gerüste errichten oder persönliche Schutzausrüstung für die Höhensicherung tragen!
- Arbeiten auf/an dem Dach nie bei Unwetter oder Gewitter ausführen!



LEBENSGEFAHR durch Stromschlag

- Arbeiten auf/an dem Dach nie bei Unwetter oder Gewitter ausführen!
- Elektroarbeiten/Blitzschutz nur von Fachbetrieben durchführen lassen!



LEBENSGEFAHR durch herabfallende Teile

- Gefahrenbereich während der Montagearbeiten kennzeichnen und absperren!
- Windlastzonen bei der Planung berücksichtigen!
- Wartungsvorschriften beachten!



WARNUNG - Schwere Verletzungsgefahr durch Verbrennungen

PV-Module werden unter Sonneneinstrahlung heiß. Tragen Sie während der Arbeiten mit PV-Modulen Handschuhe!



VORSICHT - Verletzungsgefahr durch scharfkantige Bauteile

Schnittschutz Handschuhe tragen!



ACHTUNG - Wasserschäden durch eindringendes Wasser ins Gebäude

- PV-Unterkonstruktion nicht betreten oder als Steighilfe benutzen!
- Prüfen Sie vor der Montage, ob die Dachhaken für die verwendeten Pfannen geeignet sind (siehe Montageschritte 1,2 und 3).
- Wartungsvorschriften beachten!

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bestimmungsgemäße Verwendung und die technischen Daten



Unsere Unterkonstruktionen haben erfolgreich alle nötigen Materialtests bestanden und entsprechen somit der Norm. Unabhängige Experten einer Materialprüfstelle haben die Reaktions- und Veränderungsfähigkeit der Konstruktion unter Bewegung, externen Belastungen und unterschiedlichen Einsatzszenarien untersucht und getestet. Somit gab es keine Hindernisse für die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik.

DAS MONTAGESYSTEM SIXTY° IST AUSGELEGT FÜR:

- Schrägdächer mit Pfannendach.
- Holzsparren (Holzsparren mit weniger als 60 mm Breite müssen im Bereich der Dachhaken ggf. verbreitert werden).
- gerahmte Photovoltaik-Module mit einer Rahmenhöhe von 27 – 37 mm.
- die in Deutschland laut der Norm DIN EN 1991-1 zu erwartenden Wind- und Schneelastzonen.

DAS MONTAGESYSTEM SIXTY° DARF NICHT VERWENDET WERDEN:

- mit fremden Anbauteilen.
- für andere Dachkonstruktionen als die von uns vorgegebenen/getesteten.
- für ungerahmte Photovoltaik-Module.
- bei höheren Wind- und Schneelasten, als die laut der Norm DIN EN 1991-1 in Deutschland zu erwarten sind.
- zur Befestigung von Solarthermie-Kollektoren.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bestimmungsgemäße Verwendung und die technischen Daten

TECHNISCHE DATEN

Einsatzort:	Schrägdach
Dacheindeckung:	Dachziegel, Dachsteine
Dachneigung:	bis 60°
Gebäudehöhe:	bis 20 m
PV-Module:	gerahmt mit 27 - 37 mm Rahmenhöhe
Modulausrichtung:	vertikal, im Querverbund horizontal
Dachhakenabstand:	max. 2 m
Krakarmüberstand:	max. 40 cm
Material:	Tragschienen und Klemmen: Aluminium Normteile: Edelstahl Endkappen: Wahlweise Kunststoff oder Gummi
Farbe:	Tragschienen und Klemmen: Wahlweise aluminiumfarben oder schwarz eloxiert Endkappen: Schwarz
Verwendete Normen:	Eurocode 1 - Einwirken auf Tragwerke Eurocode 9 - Bemessung und Konstruktion von Aluminium Tragwerken

KOMPONENTENÜBERSICHT

PV-Montagesystem SIXTY° für Schrägdach mit Holzsparren und Pfannendach



Dachhaken Alu One3ase
3-fach verstellbar, 100 mm



Dachhaken Alu One4all
4-fach verstellbar, 100 mm



Dachhaken Alu One4all XL
4-fach verstellbar, 160 mm



Dachhaken 2steel
Edelstahl, 3-fach verstellbar, 140 mm



Endklemme
für gerahmte Module
27 – 37 mm
Alu oder schwarz eloxiert



Mittelklemme
für gerahmte Module
27 – 37 mm
Alu oder schwarz eloxiert



Blitzschutz- und Erdungsklemme
für 8 – 10 mm Rundprofile



Kabelführungsclip
Zum Einstecken in die Montageschiene



Montageschienen Aluminium natur
Verschiedene Längen und 2 Profilstärken



Montageschienen Schwarz eloxiert
Verschiedene Längen und 2 Profilstärken



Montageschienenverbinder
Als reine Steckverbindung oder zum Schrauben




Endkappen
Aus Kunststoff oder Gummi



Sparrenboard
2100 mm, ungebohrt

KOMPONENTENÜBERSICHT

PV-Montagesystem SIXTY[®] für Schrägdach mit Holzsparren und Pfannendach

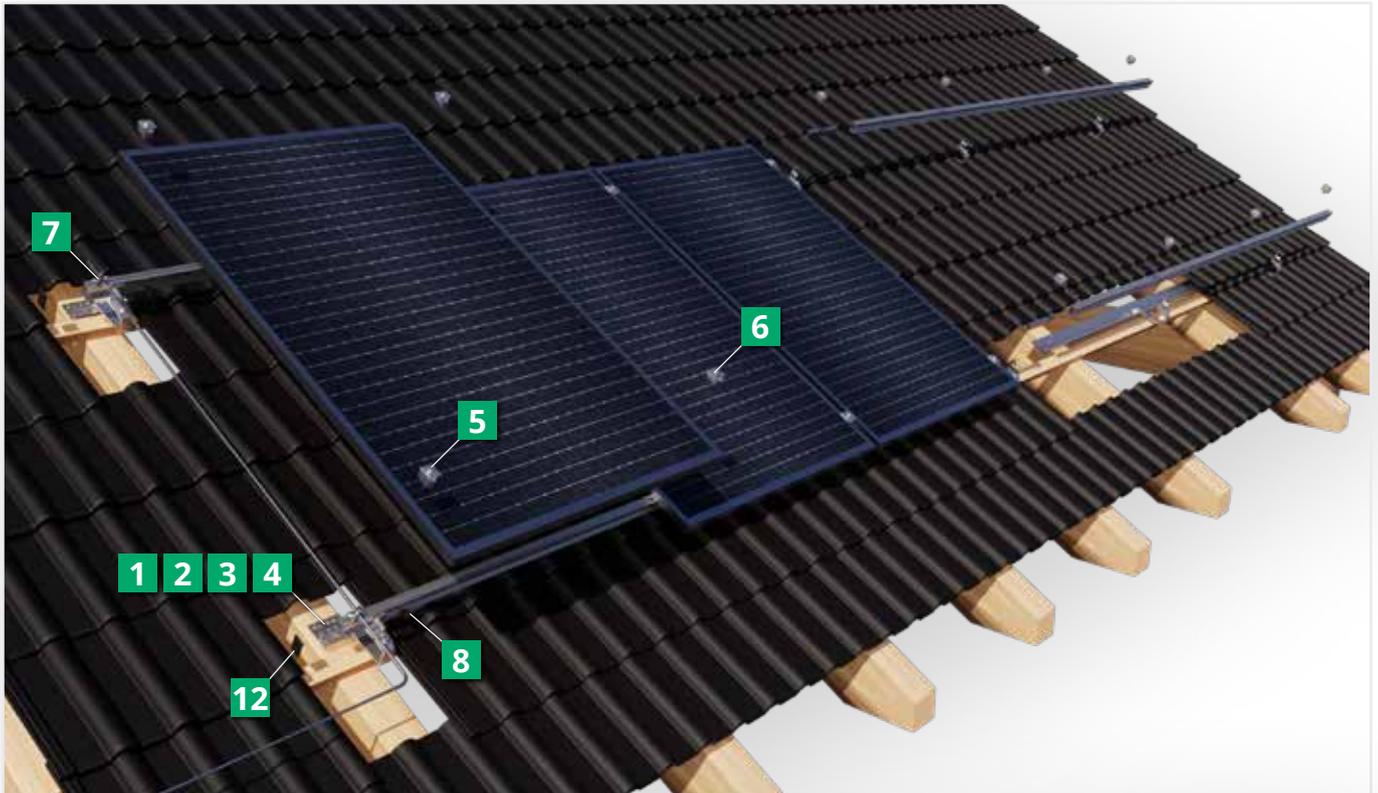


MONTAGE

PV-Montagesystem SIXTY^o für Schrägdach mit Holzsparren und Pfannendach

SCHRITT 1

Dachhaken positionieren

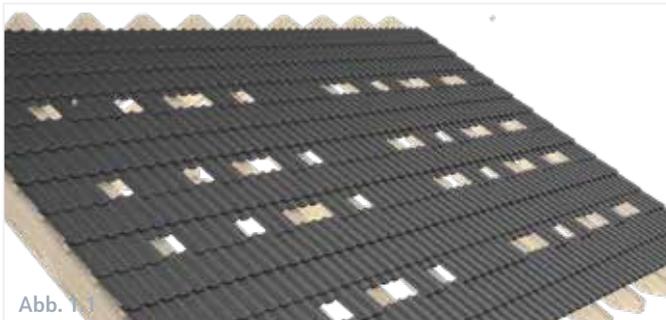

1. Anhand der Planungsunterlagen, die Position der benötigten Dachhaken auf dem Dach markieren.
2. Die Dachpfannen an den markierten Bereichen entfernen oder hochschieben (Abb. 1.1).
3. Beim Positionieren des Dachhakens auf dem Sparren ist darauf zu achten, dass weder Bügel noch Haken Kontakt zu den Dachpfannen haben und der Bügel zwischen den Wellenbergen der Dachpfannen liegt (Abb. 1.2, 1.3 und 1.5).
4. Zur Verstellung des Dachhakenbügels die Zylinderschraube mit einem TX40 Bit lösen. Den Bügel seitlich aus der Grundplatte ziehen und in einem der beiden höher oder tiefer gelegenen Kanäle wieder einsetzen und seitlich so verstellen, dass alle nötigen Abstände eingehalten werden. Bei Edelstahl-Dachhaken den Bügel abschrauben und an einem der beiden seitlichen Befestigungspunkte wieder anschrauben (Abb. 1.4).
5. Die Bügel mit einem Anzugsdrehmoment von 20 - 25 Nm festziehen (Abb. 1.3 und 1.5). Bei Dachhaken, die nicht verstellt wurden, das Drehmoment überprüfen und ggf. anpassen.



ACHTUNG - WASSERSCHÄDEN durch eindringendes Wasser ins Gebäude


- Der Abstand zwischen Dachhakenbügel und Pfanne sollte mindestens 5 mm betragen.
- Zwischen der Fußplatte des Dachhakens und der Stirnseite der Dachpfanne müssen mindestens 2 mm Luft sein.

MONTAGE

PV-Montagesystem SIXTY[®] für Schrägdach mit Holzsparren und Pfannendach

SCHRITT 2

Dachhaken befestigen

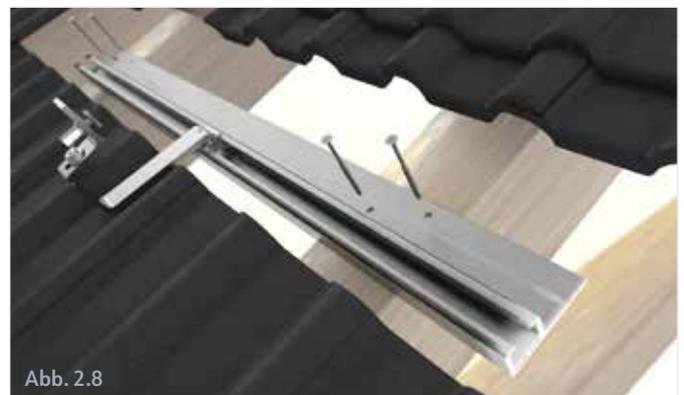

1. Für eine ebene und ausreichend breite Befestigungsfläche sorgen (Abb. 2.1/2.2). Konterlattungen und Sparren ggf. fachgerecht verbreitern (Abb. 2.3 bis 2.5).
2. Zum Verschrauben immer beide (obere und untere) Lochreihen in den Befestigungsfüßen verwenden (Abb. 2.7). Mit 5 mm Holzbohrer vorbohren.
Sparrenboards können Sparrenabstände bis 2 m überbrücken. Sie müssen mindestens an zwei Sparren befestigt werden. Das Sparrenboard an den Schraubpunkten mit einem 9 mm Metallbohrer vorbohren. Der maximal zulässige Krakarmüberstand von 40 cm darf nicht überschritten werden (Abb. 2.8)!
3. Dachhaken und Sparrenboards mit je zwei Holzschrauben Pan Head, Edelstahl A2 8 x 80 mm oder 8 x 100 mm pro Sparren befestigen (Abb. 2.6 und 2.8). Bei Verwendung von Konterlattungen entsprechend längere Schrauben benutzen.



LEBENSGEFAHR durch herabfallende Teile

Bei der Installation der Dachhaken muss die geltende bauaufsichtliche Zulassung zwingend eingehalten werden, vor allem der vorgeschriebene Rand- und Achsabstand ist zu beachten.

MONTAGE

PV-Montagesystem SIXTY° für Schrägdach mit Holzsparren und Pfannendach

SCHRITT 3

Dachziegel bearbeiten



ACHTUNG Wasserschäden durch eindringendes Wasser ins Gebäude

Es ist zu prüfen, ob die verwendete Dachpfanne für eine derartige Bearbeitung geeignet ist, hierzu sind auch die Angaben des Herstellers zu beachten.

1. Die Dachpfannen wieder herunterschieben bzw. einlegen.
2. Die Pfannen auf richtigen Sitz überprüfen. Der Bügel darf die wieder eingelegte/heruntergeschobene Pfanne nicht aufrichten (Abb. 3.1).
3. Dachpfannen, die Kontakt zum Bügel haben, an der betroffenen Stelle mit Hilfe eines Trennschleifers aussparen (Abb. 3.2). Eventuell ist es nötig auch die Kontur der darunterliegenden Dachpfanne im Bereich des Bügels anzupassen.

SCHRITT 4

Tragschienen montieren



1. Die an den Dachhaken vormontierten Hammerkopfschrauben in den Schraubkanal der Tragschienen einsetzen (Abb. 4.1).
2. Die Hammerkopfschraube entweder mit einem Sechskantschlüssel oder einem Torx40 Bit moderat anziehen bis der Hammerkopf quer zur Nut steht und die Rillen von Schiene und Haken ineinandergreifen (Abb. 4.2).
3. Für jede Modulreihe einzeln die Tragschienen mit Hilfe von Wasserwaage und Schnur gerade zueinander ausrichten.

MONTAGE

PV-Montagesystem SIXTY° für Schrägdach mit Holzsparren und Pfannendach

- Den Sitz der Hammerkopfschrauben mit einem Schlitzschraubendreher kontrollieren – der Schlitz muss quer zur Nut stehen (Abb. 4.3) – und diese mit einem Anzugsdrehmoment von 10 – 13 Nm festziehen (Abb. 4.4).



LEBENSGEFAHR durch herabfallende Teile

Ausrichtung und Anzugsdrehmoment der Hammerkopfschraubenverbindung kontrollieren!




ACHTUNG Schäden an den Modulen durch Durchbiegung

Der Kragarm der Tragschiene (seitlicher Überstand von Schienenende bis zum Dachhaken) darf maximal 40 cm betragen.

SCHRITT 5.1

Mehrere Schienen lose miteinander verbinden

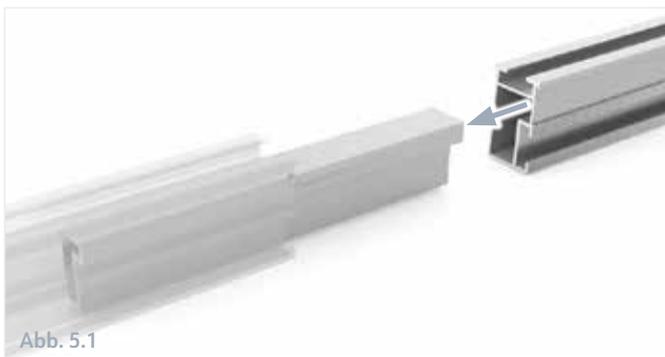

ACHTUNG Schäden an der Anlage durch mechanische Spannungen

Tragschienen alle 12 m mit einer Dehnungsfuge unterbrechen. Dehnungsfuge nicht mit PV-Modulen überdecken!


- Um zwei oder mehrere Tragschienen lose miteinander zu verbinden, den Schienenverbinder bis zum mittigen Anschlag in die erste Schiene stecken (Abb. 5.1).
- Die zweite Tragschiene von der anderen Seite bis zum Anschlag auf den Schienenverbinder schieben. Für Dehnungsfugen min. 2 cm Luft lassen.

MONTAGE

PV-Montagesystem SIXTY° für Schrägdach mit Holzsparren und Pfannendach

SCHRITT 5.2

Mehrere Schienen fest miteinander verbinden

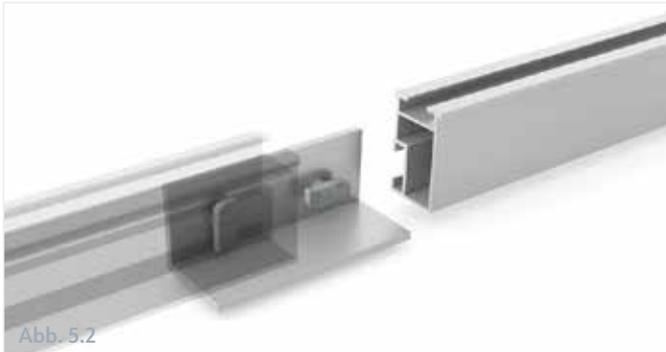

ACHTUNG

Schäden an der Anlage durch mechanische Spannungen

Tragschienen alle 12 m mit einer Dehnungsfuge unterbrechen. Dazu lose Schienenverbinder verwenden und nicht mit PV-Modulen überdecken!

1. Um einen Schienenstoß fest miteinander zu verbinden, den Schienenverbinder mittig über dem Stoß positionieren und die Hammerkopfschrauben in den Befestigungskanal der Dachhaken einführen (Abb. 5.2).
2. Die Hammerköpfe am Schaft mit einem Schlitzschraubendreher quer zur Nut ausrichten (Abb. 5.2) und die Muttern mit einem Drehmoment von 10 Nm festziehen.

SCHRITT 6

Anfang einer Modulreihe ohne Kreuzverbund erstellen



HINWEIS

Die Anleitung zur Montage eines Kreuzverbunds finden Sie auf den Seiten 19 bis 23.



1. Als Abrutschsicherung zwei Sechskantschrauben M6x20, Edelstahl A2 durch die unteren Befestigungsbohrungen auf der Modulrückseite stecken und mit zwei Muttern M6, Edelstahl A2 befestigen (Abb. 6.1). Wenn Großmodule montiert werden, Schrauben und Muttern mit M8 Gewinde verwenden.
2. Die PV-Module bei der Montage so auf die Tragschienen legen, dass die Schraubenköpfe an der unteren Tragschiene anschlagen.

MONTAGE

PV-Montagesystem SIXTY[®] für Schrägdach mit Holzsparren und Pfannendach

SCHRITT 7

Endklemme montieren

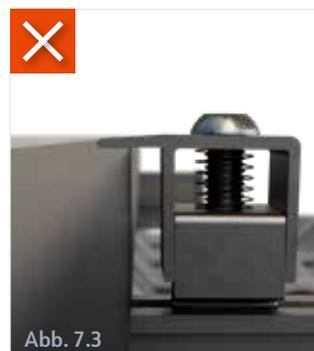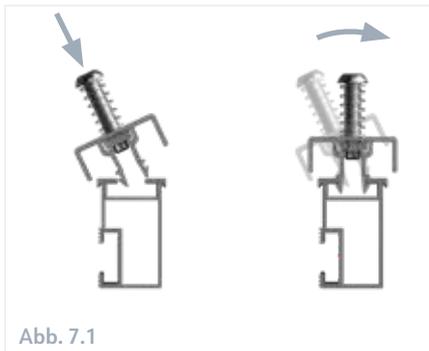

1. Die Endklemmen auf die Tragschienen klicken (Abb. 7.1) und bündig an das Modul schieben. Dazu muss die Torxschraube (TX40) fast vollständig herausgedreht sein (Abb. 7.2).
2. Anschließend können die Endklemmen an die Höhe des Modulrahmens angepasst und mit einem Anzugsdrehmoment von 10 Nm fixiert werden (Abb. 7.3 und 7.4).



ACHTUNG Schäden an den Modulen durch zu hohe Drehmomente

Bei der Montage der Module sind auch die Montagehinweise des Modulherstellers zu beachten.

SCHRITT 8

Mittelklemme montieren





1. Die Mittelklemmen auf beide Tragschienen klicken. Dazu muss die Torxschraube (TX40) fast vollständig herausgedreht sein (Abb. 8.1).
2. Klemmen an der Modulrahmenhöhe anpassen und bündig an das Modul schieben (Abb. 8.2).

MONTAGE

PV-Montagesystem SIXTY° für Schrägdach mit Holzsparren und Pfannendach

SCHRITT 9

Weitere PV-Module montieren

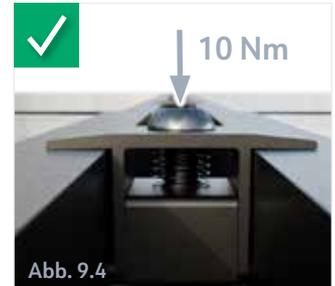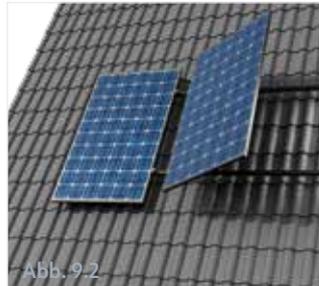

1. Das nächste PV-Modul bündig an die Mittelklammen schieben (Abb. 9.1, 9.2 und 9.3)
2. Die Torxschrauben (TX40) der Klammen mit einem Drehmoment von 10 Nm festziehen (Abb. 9.4).
3. Reihe mit weiteren Modulen ggf. weiter fortsetzen.





ACHTUNG Schäden an den Modulen durch zu hohe Drehmomente

Montagehinweise des Modulherstellers zu beachten.

SCHRITT 10

Modulreihe abschließen

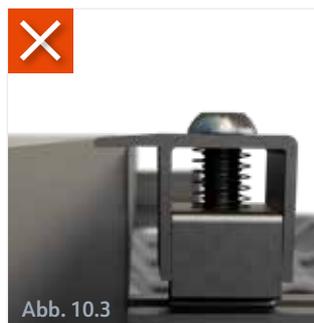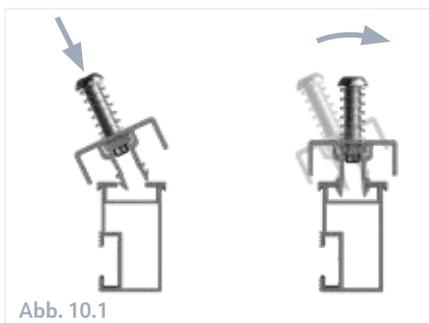

1. Am letzten Modul einer Reihe die Endklammen auf die Tragschienen klicken (Abb. 10.1) und bündig an das Modul schieben. Dazu muss die Torxschraube (TX40) fast vollständig herausgedreht sein (Abb. 10.2).
2. Anschließend können die Endklammen an die Höhe des Modulrahmens angepasst und mit einem Anzugsdrehmoment von 10 Nm fixiert werden (Abb. 10.3).



ACHTUNG Schäden an den Modulen durch zu hohe Drehmomente



Montagehinweise des Modulherstellers zu beachten.

MONTAGE

PV-Montagesystem SIXTY[®] für Schrägdach mit Holzsparren und Pfannendach

SCHRITT 11



Endkappen montieren

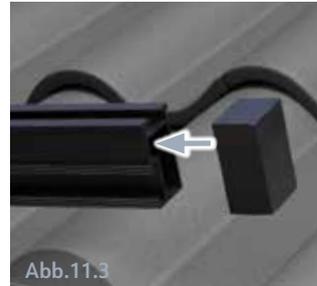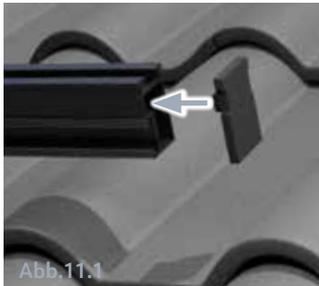

1. Die Seite der Endkappe mit dem konisch zulaufenden Zapfen zur Tragschiene drehen (Abb. 11.1).
2. Den Zapfen oben positionieren (Abb. 11.1).
3. Den Zapfen in die Öffnung der Tragschiene bis zum Anschlag einpressen (Abb. 11.2). Alternativ können auch Endkappen aus Gummi verwendet werden. Diese nach Bedarf mit einem Cuttermesser einkürzen und von außen über die Tragschiene stülpen (Abb. 11.3 und 11.4).

SCHRITT 12

Kabelführung montieren

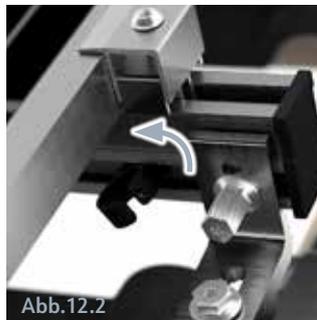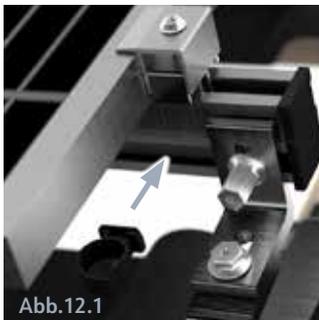

1. Kabelführungsklemmen mit der geöffneten Seite nach rechts in den unteren Kanal der Tragschiene stecken (Abb. 12.1) und um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen (Abb. 12.2).
2. Im Abstand von ungefähr 40 cm weitere Klemmen an der Tragschiene montieren.
3. Kabelstränge von oben in die geöffnete, ringförmige Führung legen (Abb. 12.3).
4. Zum Verschließen des Rings, die Nase an der Innenseite der unteren Lasche in die Öffnung der oberen Lasche einschnappen lassen (Abb. 12.4).

MONTAGE

PV-Montagesystem SIXTY° für Schrägdach mit Holzsparren und Pfannendach

SCHRITT 13

Blitzschutzklemmen montieren



1. Die Hammerkopfschraube der Klemme in den oberen Kanal der Tragschiene setzen (Abb. 13.1)
2. Die Ausformung für den Blitzableiter am Klemmblech quer zur Tragschiene ausrichten.
3. Sechskantmutter etwas lösen und das Aluminium Rundprofil unter das Klemmblech schieben (Abb.13.2).
4. Die Hammerkopfschraube 90° im Uhrzeigersinn drehen (Abb. 13.3).
5. Sechskantmutter festziehen.



LEBENSGEFAHR durch Stromschlag

Die Planung und Montage des Blitzschutzsystems muss von Fachbetrieben durchgeführt werden!




ACHTUNG Schäden an elektrischen Gerätendurch Blitzschlag

- Um eine PV-Anlage gegen Überspannung durch Blitzschlag zu schützen, müssen alle Tragschienen mit einem 8 – 10 mm starken Aluminium Rundprofil untereinander verbunden und an ein Blitzschutzsystem angeschlossen werden.
- Auf schwarz eloxierten Tragschienen das Eloxat der Tragschienen im Bereich der Klemmflächen abschleifen!

MONTAGEOPTION: KREUZVERBUND

PV-Montagesystem SIXTY° für Schrägdach mit Holzsparren und Pfannendach

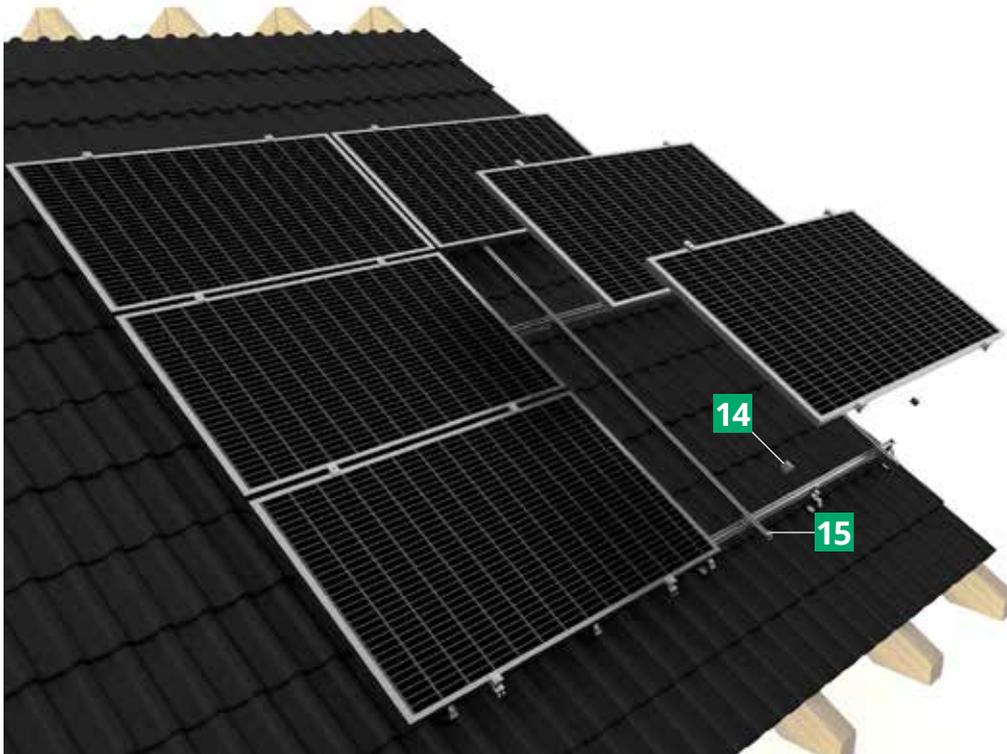



Kreuzverbinder
zum Verbinden von zwei Tragschienen im Kreuzverbund
Art.-Nr. 05800825



Arretierungsklemme
für die untere Modulreihe
Art.-Nr. 05800819

SCHRITT 6.1

Vertikale Tragschienen montieren

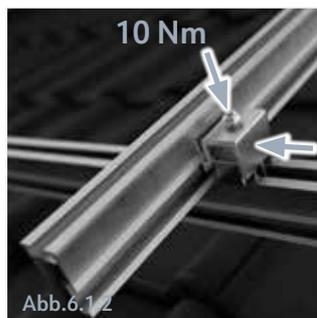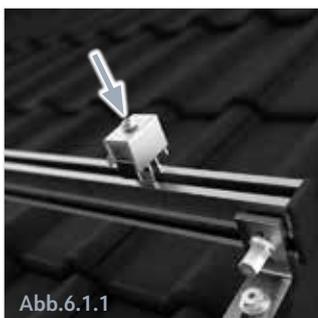

LEBENSGEFAHR durch herabfallende Teile

Bei der Installation der Klemmen muss das Anzugsdrehmoment zwingend eingehalten werden.

1. Kreuzverbinder auf die horizontalen Tragschienen klicken (Abb. 6.1.1). Die Schrauben an den Klemmen fast vollständig herausdrehen und die Klemmen in den Klemmkanal der vertikalen Tragschiene einhaken (Abb. 6.1.2).
2. Vertikale Tragschiene ausrichten und die Torxschrauben (TX40) an den Klemmen mit einem Anzugsdrehmoment von 10 Nm festziehen (Abb. 6.1.2).



ACHTUNG Schäden an den Modulen durch Durchbiegung





Der Kragarm der vertikalen Tragschiene darf maximal 40 cm betragen.

MONTAGEOPTION: KREUZVERBUND

PV-Montagesystem SIXTY[®] für Schrägdach mit Holzsparren und Pfannendach

SCHRITT 6.2

Anfang einer Modulreihe mit Kreuzverbund erstellen

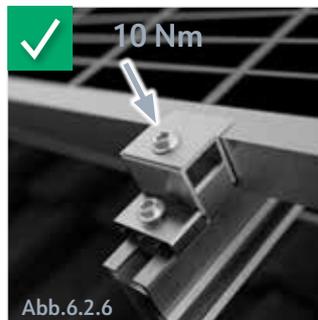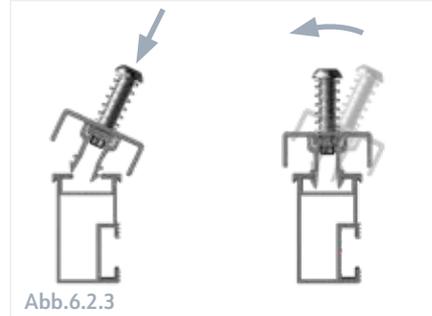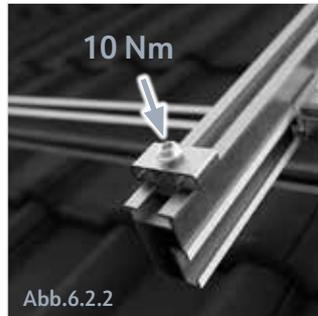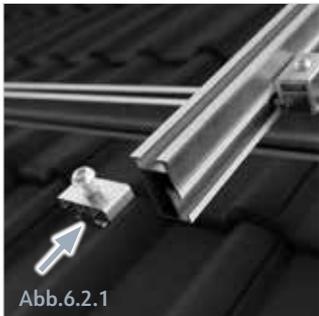

1. Arretierungsklemmen unter der ersten Modulreihe auf die vertikalen Tragschienen schieben, horizontal ausrichten und mit einem Anzugsdrehmoment von 10 Nm festziehen (Abb. 6.2.1 und 6.2.2).
2. Die Endklemmen oberhalb der Abrutschsicherungen auf die Tragschienen klicken. Dazu muss die Torxschraube (TX40) fast vollständig herausgedreht sein (Abb. 6.2.3). Die PV-Module auf die Tragschienen legen und unter die Endklemmen schieben (Abb. 6.2.4).
3. Mit einem Anzugsdrehmoment von 10 Nm das Modul fixieren (Abb. 6.2.5 und 6.2.6).



HINWEIS

Zur weiteren Montage der PV-Module folgen Sie den Anweisungen ab Schritt 8 auf Seite 15.

WARTUNG

PV-Montagesystem SIXTY° für Schrägdach mit Holzsparren und Pfannendach

Trotz aller erfolgreich bestandenen Test- und Prüfverfahren und dem Erhalt der allgemeinen bauaufsichtliche Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik, müssen alle Teile, die der Witterung ausgesetzt sind, in regelmäßigen Abständen überprüft werden, um einen sicheren Halt ihrer PV-Anlage garantieren zu können.

PRÜFUNGSRELEVANTE TEILE

Alle Bauteile, die maßgeblich für die Stabilität der Unterkonstruktion und die Dichtigkeit des Daches verantwortlich sind, oder eine sichere Stromführung garantieren, müssen auf Mängel überprüft werden. Zu den prüfungsrelevanten Bauteilen zählen die Modulrahmen und Klemmen, die Tragschienen, die Dachhaken und angrenzende Dachpfannen sowie die Kabelführungen und die Potenzialausgleichsklemmen.

MÄNGEL

Als mangelhaft gelten Bauteile, wenn diese Verformungen haben, Risse oder Brüche aufweisen, die Materialbeschaffenheit brüchig wirkt oder deutlich sichtbare Veränderungen durch Korrosion und extreme Temperaturen zu erkennen sind. Neben den Mängeln an den Bauteilen müssen auch die Spaltmaße an den Klemmen und Modulen sowie die Anzugsdrehmomente der Schraubenverbindungen im vorgeschriebenen Toleranzbereich liegen.

INTERVALLE

Einmal jährlich, bestensfall im Frühjahr und nach Sturmlagen ist eine Sichtkontrolle der Anlage durchzuführen. Optische Hilfsmittel sind dabei grundsätzlich zulässig. Die richtige Auswahl der Hilfsmittel zur Beurteilung der Prüfgegenstände muss Vorort beurteilt und entschieden werden. Spätestens nach 4 Jahren sind auch manuelle Prüfungen an bestimmten Bauteilen notwendig. Die Prüfungen sind in einem Protokoll festzuhalten und Mängel zeitnah zu beheben.

WARTUNG

PV-Montagesystem SIXTY^o für Schrägdach mit Holzsparren und Pfannendach

	Prüfgegenstand	Sichtprüfung	Manuelle Prüfung
Klemmen	Spaltmaße	1x /Jahr	alle 4 Jahre
	Materialbeschaffenheit	1x /Jahr	-
	Verformungen	1x /Jahr	-
	Schraubenverbindungen	1x /Jahr	alle 4 Jahre
Tragschienen	Verformungen	1x /Jahr	-
	Schraubenverbindungen	1x /Jahr	alle 4 Jahre
Dachhaken	Verformungen	1x /Jahr	-
	Schraubenverbindungen	1x /Jahr	alle 4 Jahre
Dachpfannen	Im Bereich der Dachhaken auf richtigen Sitz, Brüche und Risse, die zu undichten Stellen führen können überprüfen.	1x /Jahr	-
Kabelführung	Klemmverbindungen	1x /Jahr	-
	Materialbeschaffenheit	1x /Jahr	-

DEMONTAGE & ENTSORGUNG

PV-Montagesystem SIXTY° für Schrägdach mit Holzsparren und Pfannendach

DEMONTAGE

Sollten Demontagearbeiten auf Grund einer Wartung oder zur vollständigen Entsorgung der PV-Anlage durchgeführt werden, müssen zuerst alle elektrischen Leitungen von den PV-Modulen und die Verbindung zum Stromnetz getrennt werden.



LEBENSGEFAHR durch Stromschlag

Vor der Demontage alle elektrischen Leitungen an den Modulen und zum Stromnetz trennen!

ENTSORGUNG

Die Bauteile des Montagesystems können recycelt und wiederverwendet werden. Alle Hartkunststoffteile bestehen aus PA6, Weiche Kunststoffe aus PVC, die Normteile aus Edelstahl und die Schienen und Klemmen aus Aluminium. Wir empfehlen Ihnen, die Rohstoffe sortenrein zu trennen und bei einem Wertstoffhandel/Entsorgungsfachbetrieb ihrer Wahl abzugeben.

MONTAGEANLEITUNG

PV-Montagesystem SIXTY° für Schrägdach mit Holzsparren und Pfannendach



GREEN ENERGY MOUNTING SYSTEMS

Eine Marke der Baugruppenteknik Pollmeier GmbH

Hövelrieger Straße 26
33161 Hövelhof

T: +49 5257 9773 00
E: info@pollmeier-pv.com
W: www.pollmeier-pv.com

Alle Maße in mm. | Stand 06/2025

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Modelle sind musterrechtlich geschützt. Produktabbildungen können abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.